

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale temperatuur in de werkruimte 18 °C.</li> <li>• Minimale vloertemperatuur 15 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming.</li> <li>• Minimale materiaaltemperatuur: 15 °C .</li> <li>• R.V.: maximaal 80 % en minimaal 40%.</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.</li> <li>• Materiaal minimaal 48 uur acclimatiseren.</li> <li>• Voorkom tocht over de aan te brengen vloer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055</li> <li>• Positector meter Art. 69392</li> </ul>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> <li>• In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargennummer van het product staat vermeld op de verpakking.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen. Art. 54533</li> </ul>
<b>Controle ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorstrijk of schraplaag moet kleefvrij en beloopbaar zijn.</li> <li>• Eventuele ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken.</li> <li>• Aansluitend stofzuigen.</li> <li>• Eventuele gaatjes met een geschikte plamuur vullen.</li> <li>• De gietvloer binnen 24 uur op de schraplaag aanbrengen.</li> <li>• Vochtcontrole.</li> <li>• Hechting primer controleren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106</li> <li>• Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364</li> <li>• Plamuurmes 10 cm Art. 37382</li> </ul>
<b>Mengen gietvloer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargenummers noteren van A en B component.</li> <li>• Component A goed oproeren tot de massa homogeen is.</li> <li>• Component B bij component A gieten.</li> <li>• Deze goed uit laten lekken en uitschrappen.</li> <li>• De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 3 minuten.</li> <li>• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff mixer, minimale toerental van 750 RPM.</li> <li>• Mengarm, type WK120, verbinding M14 Art. 66938 Art. 13610</li> <li>• Schone werkkemmer.</li> </ul>

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Aanbrengen gietvloer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gietvloer binnen 24 uur op de voorstrijk of schraplaag aanbrengen.</li> <li>• Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en met een roestvrijstalen vlakspaan, getande spaan of rakel verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen.</li> <li>• Vervolgens het gehele oppervlak doorrollen met een stekelwals.</li> <li>• Niet meer dan 1 blik tegelijk aanmaken alvorens het materiaal te verwerken.</li> <li>• Bij reeds aangebracht vers materiaal niet langer dan 10 minuten wachten alvorens nieuw materiaal uit het volgende blik er tegenaan gewerkt wordt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlakspaan, Wolff Art. 56203</li> <li>• Getande spaan Wolff S4.</li> <li>• Rakel</li> </ul>
<b>Stekelen gietvloer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direct na het aanbrengen van de gietvloer, langzaam en regelmatig stekelen met de stekelwals (i.v.m. spatten).</li> <li>• De wals slechts rollend bewegen.</li> <li>• Overlappend werken zodat het hele oppervlak meerdere keren wordt gestekeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stekelwals, stekellengte 11 mm Art. 13762/13879</li> <li>• Spijkerschoenen, Wolff Art. 51549</li> </ul>
<b>Doorhardingstijd gietvloer bij 20 °C en 65% R.V.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beloopbaar en overlaagbaar is de Arturo PU2030 Gietvloer na minimaal 16 uur.</li> <li>• De Arturo Toplak binnen 24 uur aanbrengen.</li> <li>• Pas op voor krasvorming.</li> <li>• Lagere temperaturen vertragen de doorharding!</li> </ul>	
<b>Reinigen gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo reinigingsdoekjes*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blackbox / reinigingsdoekjes Art. 34978</li> </ul>
<b>Gereedschap/meet-instrumenten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij voorkeur gereedschappen/meetinstrumenten van Wolff gebruiken, deze zijn afgestemd voor de verwerking van de Arturo PU2030.</li> </ul>	

\* Zie betreffende documentatie.